





Digital Temperature Controller



MAC10A (W96×H96mm) MAC10B (W48×H96mm) MAC10C (W72×H72mm) MAC10D (W48×H48mm)

MAC10 Series

TECHNOLOGY INSTRUMENTS CO., LTD.

549/9 Onnut Rd., Kwaeng Pravet, Khet Pravet, Bangkok 10250 Thailand

TEL. (662) 743-8888 FAX. (662) 743-8880



www.tic.co.th

TECHNOLOGY INSTRUMENTS CO., LTD. 549/9 Onnut Rd., Kwaeng Pravet, Khet Pravet, Bangkok 10250 Thailand TEL. (662) 743-8888 FAX. (662) 743-8880



คำนำ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิรุ่น MAC10 Series นี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆอย่างถูกต้อง ดังนั้นท่านควรศึกษาวิธีการตั้งค่าจากคู่มือนี้ให้เข้าใจ ก่อนการใช้งานเครื่องควบคุม อุณหภูมิรุ่น MAC10 Series มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้

- Input เป็นแบบ Universal Input รองรับทางด้านอุณหภูมิ และไฟฟ้า
- ค่าความแม่นยำ ± (0.5% FS + 1 digit)
- การสุ่มสัญญาณ 0.25 วินาที
- ระบบการควบคุมแบบ PID เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม
- Output Main เพื่อรองรับการทำงานแบบ heat หรือ cool
- ฟังก์ชั่น Event output สูงสุดถึง 2 ช่อง รองรับการทำงานสูงสุดถึง 8 แบบ
- ฟังก์ชั่น Alarm Delay และ Alarm Timer 2 แบบ
- ขนาดกระทัดรัดความยาวของเครื่องเพียง 62 ~ 65 mm เท่านั้นทำให้ง่ายต่อการติดตั้งกับตู้ คอนโทรลหรือที่ที่มีพื้นที่จำกัด

ทั้งนี้ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องควบคุม อุณหภูมิได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานของท่านด้วย

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

NOTE

สาเหตุและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (ต่อ)

		ν
สา	เรา	ງໜື

แสดงผล จอบน	ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
CJXX	อุณหภูมิ Cold junction ของอินพุต เทอร์โมคับเปิ้ลเกินค่า สเกลสูงสุด	เมื่อมีการ Cal แล้ว อุณหภูมิ Ambient ของตัเครื่องเกิน 80°C	ตรวจสอบการ Cal ของ ตัวเครื่องอุณหภูมิ Ambient ต้องไม่เกิน 80°C
C JLL	อุณหภูมิ Cold junction ของอินพุต เทอร์โมคับเปิ้ลน้อย กว่าสเกลต่ำสุด	เมื่อมีการ Cal แล้ว อุณหภูมิ Ambient ของ ตัวเครื่องต่ำกว่า -20°C	ตรวจสอบการ Cal ของ ตัวเครื่องอุณหภูมิ Ambient ต้องไม่ต่ำกว่า - 20°C

ี่ดำน้ำ	ก
สารบัญ	ข
ข้อควรระวังในการใช้งานอย่างปลอดภัย	1
วิธีการอ่านสัญลักษณ์บนจอแสดงผล	3
ส่วนประกอบของเครื่องควบคุม	3
การเลือกรุ่น	4
ฟังก์ชั่นหน้าจอพื้นฐาน	5
ขั้นตอนการทำ Auto tuning (ฟังก์่ชั่นหน้าจอพื้นฐาน)	6
ฟังก์ชั่น Soft Start (Mode 3)	6
ขั้นตอนการปรับค่า % MV Manual (ขณะเครื่องอยู่ในสภาวะ RUN)	6
การเริ่มทำงานและหยุดทำงาน (RUN)	7
การตั้งค่าการควบคุมพื้นฐานแบบ Fix Control	7
ฟังก์ชั่นการตั้งค่า Mode 1 – 5	8
การตั้งค่า Mode 1 การตั้งค่าถือกปุ่มกดและค่าสูงสุดต่ำสุดของเซตพอยท์ SV	8
การตั้งค่า Mode 2 การตั้งค่าในส่วนของอินพุต PV	9
การตั้งค่า Mode 3 การตั้งค่าเอาท์พุต 1	11
การตั้งค่า Mode 5 การตั้งค่าอลาร์ม	12
การทำงานของอลารั่ม	14
การทำงานของอลารั่มไทม์เมอร์	15
การติดตั้ง	16
การต่อสายใช้งานของ MAC 10 Series	17
สาเหตุและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	18

ข้อควรระวังในการใช้งานอย่างปลอดภัย

เพื่อให้เครื่องควบคุมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายของเครื่องควบคุม ควรปฏิบัติตามดังนี้

- 1) ไม่ควรติดตั้งเครื่องควบคุมในสถานที่เหล่านี้
 - บริเวณที่ใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อน
 - อยู่ในบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของของเหลว หรือน้ำมัน
 - บริเวณที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง
 - บริเวณที่มีฝุ่นหรือก้าชกัดกร่อน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก้าชชัลไฟด์ และแอมโมเนีย)
 - บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมาก
 - บริเวณที่มีเป็นน้ำแข็ง หรือมีการควบแน่น
 - บริเวณที่มีความสั่นสะเทือน
- 2) ใช้งานและเก็บรักษาเครื่องควบคุมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสเปคทั้งอุณหภูมิและความชื้น แวดล้อม การติดตั้งเครื่องควบคุมหลายๆ ตัวใกล้กัน คือ ติดตั้งอยู่เหนือกัน ความร้อนจากการ ทำงานภายในจะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องควบคุมสั้นลง ดังนั้นควรติดตั้งพัดลมระบาย อากาศเพื่อระบายความร้อนจากเครื่องควบคุม
- เพื่อที่จะระบายความร้อน ไม่ควรมีสิ่งปิดกั้นรอบๆ เครื่องควบคุมหรือปิดกั้นช่องระบายความ ร้อนในเครื่องควบคุม
- 4) ตรวจสอบการต่อสายและความถูกต้องของขั้วต่อต่างๆ ไม่ควรต่อสายในเทอร์มินอลที่ไม่ได้ใช้งาน
- 5) เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน ไม่ควรเดินสายของเครื่องควบคุมรวมกับสายไฟขนาดใหญ่ที่มี กระแสไหลมากอาจใช้สาย ชีลด์หรือเดินสายแยกท่อกับสายไฟนั้น ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระ ชาก หรือตัวกรองสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ ที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวน (โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง มอเตอร์, หม้อแปลง, โซลินอยด์, คอยล์ แมคเนติก หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีขดลวดเป็น ส่วนประกอบ) ในกรณีที่ใช้ตัวกรองสัญญาณรบกวน (Noise Filter) กับแหล่งจ่ายไฟ การติดตั้งตัว กรองสัญญาณให้ใกล้กับเครื่องควบคุมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต้องจัดช่องห่างระหว่างเครื่อง ควบคุมกับอุปกรณ์ที่จ่ายความลี่สูงๆ หรือไฟกระชาก
- 6) ใช้เครื่องควบคุมภายใต้พิกัดของแหล่งจ่ายไฟและโหลด

สาเหตุและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ปัญหาที่เกิดขึ้น	สาเหตุ	การแก้ไข	
ข้อความแสดง Error	ตรวจสอบสาเหตุ Error	ดูจากตาราง Error	
อ่า ทุง แสด พอพิดปอติ	เกิดความผิดพลาดทางด้าน	ตรวจสอบ Code อินพุต	
р I PV ‼аизмамишти	อินพุต เกิดการต่อสายผิด	ตรวจสอบการต่อสาย	
การแสดงผลหน้าจอหายไปแล้ว	ขาดไฟเลี้ยง	ตรวจสอบไฟเลี้ยง, ฟิวส์	
เครื่องไม่ทำงาน	เครื่องวัดผิดปกติ	เทอร์มินอล, การต่อสาย	
ป็นออลีเชื้อเหล	ปุ่มกดถูกล็อกอยู่	ปลดล็อกใน Mode 1	
ก็ทแผทภเติมเ	เครื่องวัดผิดปกติ	ตรวจสอบเครื่องวัด	

แสดงผล จอบน	ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
KHKK	ค่าอินพุตเกินค่าเสกล สูงสุดใน mode 2	สายอินพุตขาด หรือ ค่าอินพุตที่เข้ามา เกิน 10 % ของค่าสเกล สูงสุด ใน mode 2	ตรวจสอบสายอินพุต ใช้งาน
LLLL	ค่าอินพุตเกินค่าเสกล ต่ำสุดใน mode 2	สายอินพุตขาด หรือ ค่าอินพุตที่เข้ามา น้อยกว่า 10 % ของค่า สเกลต่ำสุด ใน mode 2	ตรวจสอบสายอินพุต ใช้งาน
b	สาย PT 100 ขาด	สาย PT 100 ขาด	ตรวจสอบ PT 100

การต่อสายใช้งานของ MAC 10 Series

MAC10A / MAC10B



L POWER 100-240VAC

RELAY: 240VAC 2A

SSR DRIVE:12VDC CURRENT: 4=20mADC

OUT1

10

- 7) ต้องแน่ใจว่า แรงดันไฟเลี้ยงต้องอยู่ในพิกัดภายใน 2 วินาที จากการจ่ายให้กับเครื่องควบคุ
- 8) ต้องแน่ใจว่าเครื่องควบคุมต้องได้รับการ Warm-up 30 นาทีก่อนการใช้งาน
- 9) เมื่อทำฟังก์ชั่น Auto Tuning (AT) ต้องจ่ายไฟให้กับโหลด (เช่น ฮิตเตอร์) ในเวลา เดียวกันหรือก่อนจ่ายไฟให้กับเครื่องควบคุมถ้าจ่ายไฟให้กับเครื่องควบคุมก่อนโหลดค่า PID ที่ได้จากการทำ Auto tuning จะไม่เป็นค่าที่เหมาะสมกับระบบนั้น
- 10) หยุดการจ่ายไฟทุกครั้งก่อนถอดวงจรภายในเครื่องควบคุมออกมาจากโครง (Case) ระวังอย่า แตะต้องถูกอุปกรณ์ภายใน ขณะใส่กลับต้องระวังอย่าให้อุปกรณ์ภายในถูกกับโครง เช่นกัน
- การออกแบบควรคำนึงถึงว่า เอาท์พุทของเครื่องควบคุมจะเริ่มทำงาน เมื่อจ่ายไฟให้เครื่อง ควบคุมแล้ว 2 วินาที
- 12) เอาท์พุทจะไม่ทำงานถ้าเปลี่ยนระดับการตั้งค่าในบางระดับ ควรระวังตรงจุดนี้ด้วย
- 13) ในการติดตั้งโมดูลการ์ด ควรอ้างอิงจากคู่มือที่มากับโมดูลนั้น
- 14) เมื่อต้องต่อสายเทอร์โมคัปเปิ้ลเพื่อขยายความยาวต้องใช้สายชดเชย (Compensating Wire) เฉพาะชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ลนั้นๆ เมื่อต้องต่อสาย RTD เพิ่มต้องใช้สายที่มีความด้านทานต่ำที่สุด เท่าที่จะทำได้และความต้านทานของแต่ละสายต้องเท่ากัน
- 15) ควรติดตั้งเครื่องควบคุมแนวตั้งเท่านั้น (ไม่ตะแคง)
- เมื่อค่าที่วัดผิดพลาดไปจากอุณหภูมิจริง สามารถตั้งค่าชดเชยได้โดยใช้พังก์ชั่น
 "การชดเชยค่าที่วัดได้"
- 17) กรณีสงสัยในการใช้งานให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 02-743-8888 ต่อ 4120

ev1

240VAC

INPUT

วิธีการอ่านสัญลักษณ์บนจอแสดงผล



n	0	ρ	9	Г	5	Ł	υ	R	- U		y	111
Ν	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	X	Y	Z

ส่วนประกอบของเครื่องควบคุม



1) จอแสดงผลตามค่าที่รับเข้ามา (PV) (จอสีแดง)
 2) จอแสดงผลของค่าที่ต้องการควบคุม (SV) (จอสีเขียว)
 3) LED แสดงผลการทำงานของเครื่องควบคุม



การติดตั้ง

67







MAC 10C





ขนาดช่องเจาะ





MAC 10C

MAC 10D





การทำงานของอลาร์มไทม์เมอร์



การเลือกรุ่น

MAC10A	Μ	С	F	2	Ν
1	2	3	4	5	6

1. MAC10A บนาด 96 X 96 มม.

MAC10A ขนาด 96 X 96 มม.

MAC10A ขนาด 96 X 96 มม.

MAC10A ขนาด 96 X 96 มม.

- 2. อินพุต M : มัลติอินพุต
 - I : กระแส 4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA
- เอ้าท์พุต C : รีเลย์เอ้าท์พุต
 - S : พัลซ์ขับโซลิตสเตท 12 VDC
 - I : กระแส 4 ~ 20 mA
- 4. ไฟเลี้ยง F : 100 ~ 240 VAC
- 5. อลาร์มเอ้าพุต 1 : อลาร์มเอ้าพุต 1 ชุด

2 : อลาร์มเอ้าพุต 2 ชุด

6. อื่นๆ N : รุ่นมาตรฐาน

ฟังก์ชั่นหน้าจอพื้นฐาน

- กด MENU ทีละครั้งเป็นการเข้าสู่การตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐานต่างๆ
- หากต้องการปรับเปลี่ยนค่าที่เปลี่ยนได้ กด V หรือ
- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าให้กด ENT 1 ครั้ง เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง ค่าพารามิเตอร์

จอบน (สีแดง)	จอล่าง (สีเขียว) (Default)	ค่าที่เปลี่ยนได้	คำอธิบาย
χ	i ŪŪ	ลิมิตตามค่าสเกล	จะแสดงค่าอุณหภูมิจากหัววัด (PV)
	100	ต่ำสุดและสูงสุด	และค่าที่ตั้ง (SV)
20	CLLU	5665	สถานะเครื่องยังไม่ทำงาน
	JUJ	ſUn	สถานะเครื่องทำงาน LED RUN ติด
)	ח חחוי		ค่า % MV ของเอ้าท์พุต 1 สามารถตั้งค่า
C)		0.0 - 100.0	% Manual ใด้ ดูการตั้งค่าจากหน้า
			ค่าจะนับเพิ่มไปเรื่อยๆ จนครบเวลาที่
25	'8	0 - Fod	กำหนด เมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วจะ
			โชว์เป็น End
F_58	8	 - 4	กำหนด SV ล่วงหน้าที่จะใช้งานได้ 4 ค่า
~	<i></i>	df.	สภาวะไม่ได้ทำ Auto Tuning
XE	off		สภาวะทำ Auto Tuning ไม่สามารถ
		ON	แก้ไขค่าใน Mode 1 ถึง Mode 5 ได้
CU	000		ตั้งค่าเซตพ้อยอลาร์ม 1 ต้องเลือกใช้งาน
LQI	ijuu	ü - ijüü	อลาร์มใน Mode 5 ก่อน
	Ω		ตั้งค่าเซตพ้อยอลาร์ม 2 ต้องเลือกใช้งาน
ן נסכ	Ü	ט - וזטט	อลาร์่มใน Mode 5 ก่อน

การทำงานของอลาร์่ม



การตั้งค่าอลาร์ม (ต่อ)

จอบน (สีแดง)	จอล่างสีเขียว (Default)	ค่าที่เปลี่ยนได้	คำอธิบาย	
CI 1		0	ไม่มีการหน่วงเวลา ON	
tión	off.	 - 8000	ตั้งค่าหน่วงเวลา ON 1 ~ 8000 Sec	
		off	ไม่มีการหน่วงเวลา OFF	
cidh	off	1-8000	ตั้งค่าหน่วงเวลา OFF 1 ~ 8000 Sec	
C1)			ตั้งค่าเวลา ON ต่ำสุด 1	
titn	i	-600	ตั้งค่าเวลา ON 1 ~ 600	
Ch c	0	0	ตั้งค่าเวลา OFF ต่ำสุด 0	
 		0-600	ตั้งค่าเวลา OFF 0 ~ 600	
CIL			ตั้งหน่วยเวลาเป็นนาที	
		<u> </u>	ตั้งหน่วยเวลาเป็นวินาที	
<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	ſſ	-14o	ไม่ใช้	
<u> </u>	OFF	00	อลาร์มจะทำงานค้างจนกว่าจะรีเซต	
8.8		00	สภาวะรีเลย่อลาร์มปกติเปิดอยู่	
LL_11			สภาวะรีเลย์อลาร์มปกติปิดอยู่	
Even 2 มีพารามิเตอร์่เหมือนกับ Even 1				

ขั้นตอนการทำ Auto Tuning

 1. กด MENU ทีละครั้ง เข้าฟังก์ชั่นหน้าจอพื้นฐานจนหน้าจอบนแสดง RE หน้าจอล่างแสดง OFF (ขณะเครื่องอยู่ในสภาวะทำงาน ไฟแสดงสภาวะ RUN ติด)
 2. กด A 1 ครั้ง หน้าจอล่างแสดง OA
 3. กด ENT 1 ครั้ง เพื่อยืนยันการทำ Auto tuning (ไฟแสงสภาวะ AT ติด)
 ในขณะทำ Auto tuning ไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าในโหมด 1 ~ 5 ได้ ยกเว้น LOFF ใน Mode 1

ฟังก์ชั่น Soft Start (Mode 3)

หลักการทำงานของฟังก์ชั่น Soft Start ใน Temp. Shimax คือ จะเป็นฟังก์ชั่นที่ควบคุมการทำงาน ของเอาพุตท์ทีละน้อย โดยจะไม่ให้เอาท์พุตทำงานเต็มที่ ในขณะเครื่องเริ่มทำงานช่วงแรก และ หลังจากนั้น เมื่อสิ้นสุดการทำงานตามค่าเวลาของ Soft Start time เครื่องจะทำงานตามปกติ คือ จะ ทำงานตามค่า Proportional periodic time ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้กระแสเกินกว่าค่าที่โหลด จะรับได้ (Overload) อย่างเช่น โหลดที่เป็นฮีตเตอร์

ขั้นตอนการปรับค่า % MV Manual (ขณะเครื่องอยู่ในสภาวะ (RUN)

- กด MENU ทีละครั้ง เข้าฟังก์ชั่นหน้าจอพื้นฐานถึงการดูค่า % MV หน้าจอบน แสดงอุณหภูมิจากหัววัด หน้าจอล่างแสดง 'DOLO
- 2. กด ENT ค้างจนกระทั่งไฟแสดงสภาวะ RUN กระพริบ
- 3. กด 🔥 หรือ 🔽 เพื่อเพิ่มหรือลดค่า % MV แบบ Manual
- 4. ออกจากโหมด Manual โดยการกด ENT ค้างจนกระทั่งไฟแสดงสภาวะ Run หยุด กระพริบเป็นการกลับสู่ Automatic % MV

การเริ่มทำงานและหยุดทำงาน (RUN)

กด MENU 1 ครั้ง หน้าจอแสดงผล SCOS

กด 🚺 1 ครั้ง หน้าจอแสดงผล 🕅 🛛 🕅

- กด ENT 1 ครั้ง เพื่อยืนยัน (ไฟแสดงสภาวะ RUN ติด)
- กด MENU 1 ครั้ง หน้าจอแสดงผล FUA
 กด V 1 ครั้ง หน้าจอแสดงผล SEBY
 กด ENT 1 ครั้ง เพื่อยืนยัน (ไฟแสดงสภาวะ RUN ดับ)

การตั้งค่าการควบคุมพื้นฐานแบบ Fix Control

ฟังก์ชั่นการควบคุมแบบ Fix Control มีรายละเอียดตามตาราง มีวิธีเข้าพารามิเตอร์ ดังนี้

- 1. กด ENT ค้างจนกระทั่งหน้าจอบนแสดง FC และจอล่างแสดง SE
- 2. กด ENT 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่พารามิเตอร์ต่างๆ ดังตาราง
- เมื่อต้องการเลื่อนไปสู่พารามิเตอร์ถัดไป กด MENU ทีละครั้ง
- เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ให้ใช้ หรือ และหลังจากมีการ
 เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ให้กด โยงาายืนยันทุกครั้ง (เหมือนกันทุกตาราง)

จอบน (สีแดง)	จอล่างสีเขียว (Default)	ค่าที่เปลี่ยนได้	คำอธิบาย		
	0	ตามย่านอินพุต	ตั้งค่าเชตพอยท์ที่ 1		
รูบว - รูบบ รูปว - รูบบ ตั้งค่าเหมือนกับ รูปไ					

** ค่าเซตพอยท์ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าลิมิตต่ำสุดและสูงสุดของค่าเซตพอยท์ที่ตั้งใน Mode 1**

้าอลาร์ม

	จอล่างสีเขียว		
จอบน (สีแดง)	(Default)	ค่าทีเปลี่ยนได้	คำอธิบาย
		000	ไม่ใช้อลาร์่ม
		HR	High Alarm ตามค่าอุณหภูมิจริง
		18	Low Alarm ตามค่าอุณหภูมิจริง
		50	ค่า PV เกินค่าที่สเกล(หัววัดขาด)
		Hd	High Alarm ตามค่าบวกลบเซตพอยท์
		Ĺď	Low Alarm ตามค่าบวกลบเซตพอยท์
8.5	000	.d	In Band ค่าบวกลบเซตพอยท์
	10,41		Out Band ค่าบวกลบเซตพอยทั่
		run	เครื่องทำงาน(ไฟ RUN ติด)
۲IJ	ſ		ค่า Differential Gap ไม่แสดงผลถ้า
	2	i-333	เลือกอลาร์มเป็น non, So, L_d
		rr	เมื่อเปิดเครื่องถ้าเครื่องอยู่ในสภาวะอลาร์ม
		110	อลาร์มจะทำงานทันที
QC	rr.	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	เมื่อเปิดเครื่องอลาร์มจะไม่ทำงานก่อน
	110	i	(จะทำงานเมื่อถึงสภาวะอลาร์่ม)
		٦	เมื่อเปิดเครื่องอลาร์มจะไม่ทำงานก่อน
		C	(จะทำงานเมื่อถึงสภาวะอลาร์่ม)
		d£LY	อลารั่มดีเลยั่
٩_13	d£LY	tirl	อลาร์มไทม์เมอร์ 1
		רייב	อลาร์มไทม์เมอร์ 2

Mode 3 การตั้งค่าเอาท์พุต 1

จอบน	จอล่าง	ค่าที่เปลี่ยนได้	คำอธิบาย	
•	3.0		การควบคุมเอาท์พุตแบบ ON ~ OFF	
۲		0 .! - 999.9	ค่า Proportional เอาท์พูต (%)	
-	170	orf	การควบคุมเอาท์พุตแบบ PD	
L	icü	i - 5000	ค่า Integral เอาท์พุต (Sec)	
	30	off	การควบคุมเอาท์พุตแบบ PI / P	
đ	jü	! - 36000	ค่า Derivative เอาท์พุต (Sec)	
-	~ ~	רח רח	ค่า Manual reset ควบคุมแบบ P / PD	
	Ü . Ü		แสดงผลเมื่อ I=OFF (%)	
	-		ค่า Hight Dif Gap เอาท์พุต	
dhi	5	i- 333	จะแสดงผลเมื่อตั้งค่า P = OFF (องศา)	
	ć		ค่า Low Dif Gap เอาท์พุต	
d⊦X	5	i-333	จะแสดงผลเมื่อตั้งค่า P = OFF (องศา)	
oL	0.0	0.0 - 99.9	ค่าต่ำสุดของเอาท์พุต (%)	
оН		0.1 - 100.0	ค่าสูงสุดของเอาท์พุต (%)	
SoF	off	off	ไม่ตั้งค่า Soft start ของเอาท์พุต	
		0.5 - 120.0	ตั้งค่า Soft start ของเอาท์พุต (Sec)	
ol	30.0	0 . S - I 20.0	ค่า proportional cycle time เอาท์พูต (Sec)	
ACE	гЯ	R	ควบคุมแบบความร้อน Heating	
		dR	ควบคุมแบบความเย็น Cooling	

ฟังก์ชั่นการตั้งค่า Mode 1 – 5

การตั้งค่าใช้งานของ Mac 10 Series จะประกอบด้วยกัน 5 โหมด ในแต่ละโหมดจะประกอบ ด้วยพารามิเตอร์ที่ใช้ตั้งค่าใช้งานต่างๆ โดยมีวิธีการเข้าสู่โหมดดังนี้ จากหน้าจอปกติ

- กด MENU ล้างจนกระทั้ง หน้าจอบนแสดง 000 จอล่างแสดง 1
- ต้องการเลื่อนโหมดให้ กด V หรือ
- ต้องการเข้าสู่โหมดต่างๆ กด ENT 1 ครั้ง
- กด MENU ทีละครั้งเป็นการเปลี่ยนไปสู่พารามิเตอร์ถัดไป
- หากต้องการปรับเปลี่ยนค่าที่เปลี่ยนได้ กด V หรือ V
- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ากด ENT 1 ครั้ง เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง ค่าพารามิเตอร์
- ขั้นตอนการออกจากโหมดสู่หน้าจอปกติ (ขณะอยู่ใน Mode 1 5)
- กด MENU ทีละครั้ง จนกระทั้งหน้าจอบนแสดง กิออี้ จอล่างแสดง หรือโหมดใดโหมดหนึ่ง ระหว่าง โหมด 1 5
- กด MENU ค้างจนกระทั้งออกหน้าจอปกติ

<u>Mode 1</u> การตั้งค่าล็อกปุ่มกด และค่าสูงสุดต่ำสุดของเซตพอยท์ SV

จอบน (สีแดง)	จอล่าง(สีเขียว) (Default)	ค่าที่เปลี่ยนได้	คำอธิบาย
	٥FF	0FF	ไม่มีการล็อค
		ł	ล็อคการตั้งค่าเซตพอยต์ 1 ในฟังก์ชั่นพื้นฐาน
l rU		2	ล็อคการตั้งค่าทุกพารามิเตอร์
נטנר		}	ล็อคการตั้งค่าทุกพารามิเตอร์
		S	ล็อคการตั้งค่าทุกโหมด แต่แก้ไขค่าหน้าจอ พื้นฐานได้

11

การตั้งค่าถ็อกปุ่มกด และค่าสูงสุดต่ำสุดของเซตพอยท์ SV (ต่อ)

จอบน (สีแดง)	จอล่าง (สีเขียว) (Default)	ค่าที่เปลี่ยนได้	คำอธิบาย
5 81	Ω	ել	ปิดหน้าจอ SV
	Ŭ	8-1599	ค่าต่ำสุดของค่าเซตพอยต์
S8_X	1300	1 - 1300	ค่าสูงสุดของค่าเซตพอยต์ (SV_H>SV_L)
		933 8	จำค่าในสภาวะก่อน OFF Power
Po_r	EEP	SEBY	เมื่อเปิดเครื่องมาจะอยู่ในสภาวะ Stanby
		run	เมื่อเปิดเครื่องมาจะอยู่ในสภาวะ RUN

Mode 2 การตั้งค่าในส่วนของอินพุต PV

จอบน (สีแดง)	จอล่าง (สีเขียว) (Default)	ค่าที่เปลี่ยนได้		คำอธิบาย
P8 ⁻ P	0	-500-500		ตั้งค่าชดแชยอุณหภูมิของหัววัด
P8_0	0.00	0.00-5.00		การปรับค่าความแม่นยำของหัววัด (%)
99 ⁻ F	0	0-9999		ตั้งค่า filter ของหน้าจอ (วินาที)
-8-1	Uİ	К	۲ł	0 ~ 1300 °C
IIIII (มัลติอินพุต) เลือกอินพุต code M	FI เทอร์โมคัปเปิ้ล Thermo couple	к	54	-50 ~ 999.9 °C
		J	ال	0~600 °C
		J	SL	0.0 ~ 600.0 °C

การตั้งค่าในส่วนของอินพุต PV (ต่อ)

จอบน (สีแดง)	จอล่าง (สีเขียว) (Default)	ค่าที่เปลี่ยนได้		คำอธิบาย
	อาร์ที่ดี RTD	Р	Pl	-100.0 ~ 200.0 °C
ເມິນ		Р	59	-100 ~ 200 °C
(มัลติอินพุต) เลือกอินพุต		Р	Ρ3	-199.9 ~ 300.0 °C
code M		Р	рy	-200 ~ 300 °C
	โวลท์ (mV)	0 ~ 50 mV		ย่านสเกล -1999 ~ 9999
กระแส (mA) เลือกอินพุต Code I	4 ~ 20 mA	- Al		ช่วง Span : 10 ~ 10000 ทศมิยนที่ตั้งได้ 0.1.0.01.0.001
	0 ~ 20 mA	587		
հէ_Լ	0.0	-1999 - 9989		สเกลค่าอินพุตต่ำสุด (mA / V)
Sc_X	100.0	-1989 - 9999		สเกลค่าอินพุตสูงสุด (mA / V)
ďP	0.0	0.0 - 0.000		ตั้งทศนิยม 1 – 3 หลัก
٤٢ [_] ٩	X	К		ตั้งก่าหัววัด T/C มีปัญหาให้แสดง
		L		" НННН " ตั้งค่าหัววัด T/C มีปัญหาให้แสดง " LLLL "
1				